

## 222. 클리닝 의류 사고사례

### (89) 롤러에 의한 주름의 재발생

#### □ 롤러에 의한 주름의 재발생

##### 해설)

- 클리닝 후 앞판 오른쪽 부분에 세로줄이 몇 개 생김. 세로줄은 깊이 움푹 파인 상태로 발생되었음. 또 이 세로줄은 앞판 오른쪽 부분에만 발생되어 있으며, 특히 옷깃 주위와 접하는 부분에서 중단되어 옷깃 부분에는 현상이 계속되지 않음. 이 때문에 이 사고는 봉제 이전에 발생되어 있던 것이라 생각할 수 있음.



- 안감의 보아(boa) 천은 겹감과 밀착되어 있지만, 이것은 접착 심지에 의해 본딩되어 있는 것임. 접착할 때 롤러 프레스기에 의해서 열 압착을 하는데 이 때 천이 일그러졌거나 가압 롤의 조정이 불량했을 경우 눌린 형태의 줄이 발생됨.

- 이 경우 스팀 등으로 수정되어 있던 원재료의 주름이 클리닝 공정의 가열 건조 등에 의해서 복원된 것이라고 볼 수 있음.

♠ 자료출처 : 송종욱 역, 세탁에서 나타나는 문제의류 사고사례 도감, 한국세탁업중앙회, 2011

[www.textilecare.kr](http://www.textilecare.kr)