

233. 클리닝 의류 사고사례

(100) 테두리의 마감이 없는 니트 프릴

□ 테두리의 마감이 없는 니트 프릴

해설)

- 니트 상의를 드라이클리닝 하였는데, 앞 프릴(frill)의 끝이 풀렸음. 이 제품의 프릴 단 부분은 니트 천으로서의 테두리 마무리가 되지 않고, 루프가 용이하게 빠지기 쉽고, 평뜨기 니트로 라메사를 얹힐 수 있는 구조로 되어 있음.



- 평뜨기 니트는 1개의 실을 루프 모양에 얹히게 하면서 천을 구성하는 구조로 되어 있어, 단의 마감처리를 하지 않으면 필히 루프가 빠져 버리게 됨.
- 세탁이나 드라이클리닝에서는 먼지나 화분, 각질 등 불용성의 고체 오염이 섬유 안쪽에 비집고 들어간 것도 제거할 필요가 있기 때문에 비비거나 두드리는 것이 필요조건임.

- 이 제품의 경우 마감처리 되어있지 않은 니트는 비비거나 두드리는 물리작용에 의해 풀리는 것은 당연히 예상할 수 있으며, 이 때문에 이 제품은 기획 단계부터 구조적으로 세탁이 불가능한 디자인으로 되어 있어 판매시 소비자에게 그 설명이 반드시 필요한 제품임.
- 또 드라이클리닝의 경우, 휘발성의 유기용제를 사용하기 때문에 용제 가스의 누설을 막고 환경오염 방지를 위해 세정에서 텀블 건조까지 일관해서 처리하는 것이 일반적이며, 특히 ISO(국제 표준화 기구)에서는 의무화되고 있으며, 오히려 ISO의 텀블건조 금지표시는 가정용 세탁을 지정하는 것임.

♠ 자료출처 : 송종욱 역, 세탁에서 나타나는 문제의류 사고사례 도감, 한국세탁업중앙회, 2011

www.textilecare.kr